

CHINESE PETROLEUM CORPORATION
M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING
DAILY & MAINTENANCE REPORT

DATE : 2008/12/13

今天工作已經確認差不多完成，明天是星期天，所以預計要到星期一人手才會增加，已再次要求船廠提供 MASTERPLAN，船廠 SRM 說下星期才能提出。

ED-02 JUNCTION BOX 裂縫修理確認完成，剩下最後之油漆及復原

今日之主要工作仍是搭架及開始部分管路、閥之拆卸，晚上則無人施工。

11 日新加坡 BOILER MASTER 公司評估鍋爐更換管路之工作後，今日提出報價預估約需要新加坡幣 16 萬元，但仍有一部份事項需澄清，故請該公司修正，預定明天可以正式提出報價，將正式簽文陳請核准，但因時間緊迫，這兩天船廠 BO-01 項目，鍋爐爐管清洗已接近完成階段，是否於簽文發出後，同意該公司先行於下星期一開工，以免影響開船船期。

➤ **保養報告/Deck. Dept.** 監修工程 船長 李德修、大副 黃炳榮

2008/12/13

1. 糧食吊俚吊臂下方除銹
2. 繼續將貨油艙蓋整個拆開除銹及換新 PACKING。

➤ **保養報告/Mach. Dept.** 監修工程 輪機長 胡榮洲、大管輪 袁建華

2008/12/13

1. 造水機冷卻海水出口管(100A)接頭繼續未完成之工作至完成,之後將該接頭及相關之管線回裝至造水機上.
2. 低溫冷卻水 NO.2COOLER 海水進口側不銹鋼濾網變形卡死取出整修、重製迫緊,回裝完成.
3. 造水機熱交換器板片清洗、更換 PACKING 後重組,回裝完成.
4. 低溫冷卻水 NO.2COOLER 板式熱交換器開使清洗.
5. "A"油日用櫃洩放,人孔蓋打開,準備內部清潔.
6. 配合塢修工作,全員(10 人)加班 13:00~15:30;15:30 全員機艙待命.
7. .15:45~16:40 船塢停止供電.16:40 恢復供電.

台灣中油股份有限公司 儲運處

監修工程 黃戊辰工程師、葉仁富

**CHINESE PETROLEUM CORPORATION
M/T"YU TSAO II" 2008 DOCKING
DAILY & MAINTENANCE REPORT**

DATE : 2008/12/13



BRIDGE WING STAGING



STAGING FOR IG VALVE



PIPE For DECK



STAGING FOR PROVISION CRANE



Junction box for cable pip



Expansion joint for cable pipe